

MANUAL DE USUARIO
TRANSMISOR DE GAS
S/3-MPS
GASES COMBUSTIBLES

incluidas



Copyright ©2024 C.A.E., S.L.

Elaborado y aprobado en Revisión 01 el 10/2024 por Dpto. Calidad. Consta de 20 páginas.

Toda reproducción parcial o total de este documento sin la autorización previa por escrito de C.A.E., S.L., está estrictamente prohibida.

La información contenida en este documento no es contractual y está sujeta a modificación sin previo aviso.

C.A.E., S.L. fabricante de FIDEGAS®

Paseo Ubarburu, 12 20014 San Sebastián (España)

Tfno. +34 943 463 069

Móvil +34 636 996 706

Email: cae@fidegas.com

ÍNDICE

ADVERTENCIAS	4
LIMITACIONES	4
GARANTÍA	5
CONTROL DE CALIDAD	5
ACCESORIOS OPCIONALES	5
PRODUCTOS COMPATIBLES	5
DIRECTIVA 2014/34/UE (ATEX)	6
1. GENERALIDADES	7
2. MARCADO	8
3. FUNCIONAMIENTO	9
4. UBICACIÓN	10
5. PLANOS Y COTAS	11
6. INSTALACIÓN	11
6.1. Cableado	11
6.2. Instalación	12
7. CONEXIONES	13
7.1. Conexión del transmisor de gas a 3 hilos	14
7.2. Conexión del transmisor de gas mediante comunicación serie	15
7.3. Conexión del transmisor de gas mediante módulo RS-485	15
7.4. Conexión del transmisor de gas a otros dispositivos	15
8. MANTENIMIENTO	16
8.1. Comprobación de funcionamiento	16
8.2. Sustitución del transmisor de gas	16
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD	18

ADVERTENCIAS



Leer el manual de usuario cuidadosamente antes de la puesta en funcionamiento o servicio.

Ningún sistema de detección de gas sustituye a una correcta instalación y mantenimiento de los aparatos quemadores de gas y debe ser colocado por una persona competente o un instalador autorizado.

Se incluyen instrucciones sobre la utilización del Test Kit FIDEGAS® suministrado con centrales FIDEGAS® para la comprobación de buen funcionamiento y un aviso de las falsas conclusiones que se pueden derivar de la aplicación de otros métodos, tales como encendedores de gas, gases o vapores inflamables, etc.

- Este equipo no debe ser abierto en zona peligrosa cuando se encuentre alimentado. La calibración periódica sólo la puede realizar el fabricante o el servicio técnico autorizado para calibraciones.
- Evitar la limpieza cerca del transmisor de gas con detergentes que contengan bioalcoholes, disolventes industriales o abrillantadores con siliconas en suspensión. Para la limpieza del transmisor de gas utilizar únicamente un paño humedecido en agua limpia.
- Durante la obra de construcción, acondicionamiento o mantenimiento de las instalaciones, los transmisores de gas deben protegerse de modo que se evite que el sensor sufra daños resultantes de los trabajos tales como soldaduras o de pinturas y deben instalarse lo más tarde posible, pero siempre antes de que exista riesgo de presencia de gas o de vapores de gas. Si ya se han instalado los transmisores de gas, se deben proteger mediante un envoltorio hermético durante toda la duración de las obras señalándose claramente que no están operativos.
- Los transmisores de gas deben estar protegidos contra las vibraciones, contra los riesgos de impactos mecánicos y la exposición directa a los rayos solares.



Para asegurar la estanqueidad del dispositivo es necesario sellar las conexiones roscadas.

Sellantes recomendados:

- Sellador de roscas (ejemplo, Loctite 577)
- Grasa de litio de engrase general (ejemplo, Lubekrafft Ref. 15393)

- No sumergir el transmisor de gas en agua u otro líquido bajo ningún concepto.
- Se recomienda que el equipo sea enviado al fabricante o al servicio técnico autorizado para su calibración al finalizar la vida útil o en caso de no funcionar con el Test Kit FIDEGAS® suministrado.
- Téngase en cuenta que la falta de observancia de estas precauciones básicas puede llevar a un funcionamiento incorrecto del equipo, no siendo responsabilidad del fabricante.
- Cambios bruscos de temperatura pueden producir lecturas erróneas del sensor.

LIMITACIONES

- Este equipo está diseñado para funcionar en atmósferas con valores inferiores al 100% LIE del gas para el que están calibrados, pudiendo verse afectados en procesos industriales con atmósferas enriquecidas o empobrecidas en Oxígeno (O₂).
- Recordar que, si el transmisor de gas ha sido desconectado, puede haber acumulación de gas y no será detectada.
- Asegurarse de que la tensión de alimentación (12 – 24) Vdc y las conexiones son correctas.
- A la hora de instalar el transmisor de gas se deberán tener en consideración los lugares en donde NO debería ser instalado (apartado 4).
- No se debe manipular ningún componente del aparato bajo ningún concepto, ya que se corre el riesgo de avería irreversible.
- Salida LP: No apta para tensiones superiores a 30 Vdc y consumos mayores a 0,5 A.

GARANTÍA

- La garantía por dos (2) años es otorgada por C.A.E., S.L. frente a cualquier defecto de fabricación desde la adquisición del equipo y dejará de ser efectiva si este equipo no se instala, utiliza y mantiene respetando las indicaciones contempladas en el Manual de Usuario.
- Esta garantía quedará invalidada en los casos en los que se comprobara que:
 - a) El equipo ha sido reparado, manipulado indebidamente o se le hayan agregado accesorios ajenos al mismo, habiendo intervenido personas ajenas a nuestro Servicio Técnico Autorizado.
 - b) Haya sufrido algún golpe o desperfecto.
 - c) El número de serie haya sido alterado o manipulado y no coincida con nuestros registros.
- C.A.E., S.L. no se hace responsable de los daños que se pudieran ocasionar como consecuencia de un uso incorrecto del equipo.
- Se han hecho todos los esfuerzos necesarios para asegurar la exactitud de la información proporcionada en este documento. Sin embargo, C.A.E., S.L. se reserva el derecho de efectuar mejoras o introducir modificaciones en este equipo sin previo aviso.
- La no observancia de estas advertencias anula automáticamente esta garantía, siendo todos los gastos por cuenta del usuario.

CONTROL DE CALIDAD



Este producto se ha diseñado, fabricado y comercializado bajo la honestidad del cumplimiento normativo vigente, garantizado a través de un Sistema de Gestión de Calidad certificado según la norma ISO 9001:2015 y auditado anualmente por AENOR.

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIA	ACCESORIOS OPCIONALES
03645	Cono colector de gas para sensor S/3 & S/2
03665	Soporte LS3 para sensores S/3
01314	Máscara S/3 con filtro de carbón activo
consultar	Test Kit FIDEGAS®
04163	Módulo MS3-WD-RS485
03932	Módulo de relés MS3-RE V1.1
03807	Módulo de calibración MS3-CAL
consultar	Módulo display MIR
03297	Máscara de calibración MK-E7

PRODUCTOS COMPATIBLES

- Centrales Ref. CA-
- Centrales Ref. CS4
- SCAEDA
- Telecontrol GPRS
- Indicador remoto MIR V3
- Módulos de comunicación industrial

DIRECTIVA 2014/34/UE (ATEX)

Clasificación de zona peligrosas

ZONA	Definición
0	Zona en la que constantemente, durante largos períodos o con frecuencia hay una atmósfera explosiva de gas o de vapores de gas.
1	Zona en la que ocasionalmente, durante su funcionamiento normal, se puede formar una atmósfera explosiva de gas o de vapores de gas.
2	Zona en la que durante su normal funcionamiento no se suele formar una atmósfera explosiva de gas o de vapores de gas o, si aparece, solo se forma durante un corto periodo de tiempo.

Categoría de equipamiento

Categoría	Definición	Zona(s) de utilización
1	Equipo con un grado de seguridad "muy alto"	0
2	Equipo con un grado de seguridad "alto"	1 y 2
3	Equipo con un grado de seguridad "normal"	2

Grupo de gases

Grupo	Gas de referencia	Definición
I	Metano	Equipo destinado a industrias de superficie que no sean minas
IIA	Propano	
IIB	Etileno	
IIC	Hidrógeno	

Clase de temperatura

Se debe elegir el equipo de modo que su temperatura superficial no alcance nunca la temperatura de auto inflamación

Límite de explosividad

La relación entre el % LIE (Límite Inferior de Explosividad) y el % v/v (volumen/volumen) varía de un gas a otro. Basándonos en la norma EN ISO/IEC 80079-20-1:2019 para dar los siguientes ejemplos:

Gas	Fórmula	100% LIE
Metano	CH ₄	4,4 % v/v
Hidrógeno	H ₂	4,0 % v/v
Butano	C ₄ H ₁₀	1,4 % v/v
Propano	C ₃ H ₈	1,7 % v/v

1. GENERALIDADES

Los transmisores de gas Ref. S/3-MPS detectan la presencia de gases inflamables mediante el uso de sensores de tecnología MPS™ (Molecular Property Spectrometry - Espectrómetro de Propiedades Moleculares). Estos sensores inteligentes son capaces de discriminar entre diferentes grupos de gases inflamables mediante una calibración en fábrica.

Grupos de gases:

Clase	Número de Carbonos	Tipo de gas	Ejemplos
1	0	Hidrógeno	Hidrógeno
2	Varios	Mezclas de hidrógeno	Mezclas
3	0-2	Metano	Metano
4	1-4	Gases ligeros	Etano, propano, isopropanol, butano, isobutano, propileno, etileno
5	2-8	Gases medios	Pentano, butanona, acetona, heptano
6	6+	Gases pesados	Octano, tolueno, xileno, estireno

Ventajas respecto a otras tecnologías:

- **Calibraciones:** no se requieren calibraciones en campo a lo largo de los 10 años de vida útil del sensor, reduciendo interrupciones de funcionamiento y costes de mantenimiento.
- **Precisión multigás:** puede detectar con precisión varios gases a la vez e identificar entre tipos de gases. Garantiza lecturas precisas debido a que incorpora compensación ambiental en todo el rango de temperatura, presión y humedad.
- **Envenenamiento del sensor:** no se ven afectados por contaminantes del entorno ni por las elevadas concentraciones de gases inflamables.
- **Rango de trabajo ambiental:** tienen un amplio rango de trabajo ambiental respecto a otras tecnologías (-40 a 75 Cº y hasta 100% de humedad).
- **Hidrógeno:** es la tecnología más precisa para la detección de hidrógeno.

Estos transmisores están especialmente indicados para su conexión a unidades centrales y/o sistemas de registro de datos, para la monitorización de la concentración del gas.

Para ello disponen de una salida en estándar industrial en lazo de corriente de 4-20 mA proporcional a la concentración de gas presente en el aire y de un puerto de comunicación serie UART-TTL. Es posible su integración en sistemas de comunicación industrial mediante conectividad RS-485 a través de un módulo opcional.

Además, disponen de una salida libre de potencial (LP) normalmente cerrada (NC) asociada al estado de alarma y avería que puede ser empleada para el control de elementos externos como alarmas óptico-acústicas. Por defecto, la alarma está configurada al 20% del fondo de escala.

2. MARCADO

C.A.E., S.L. declara que el transmisor de gas FIDEGAS® Ref. S/3-MPS está previsto y marcado cumpliendo las exigencias de las Normas EN 60079-0 y EN 60079-1.

Las etiquetas de marcado están situadas en la parte inferior de la caja del equipo y permiten que el usuario identifique todas las características principales del equipo adquirido:

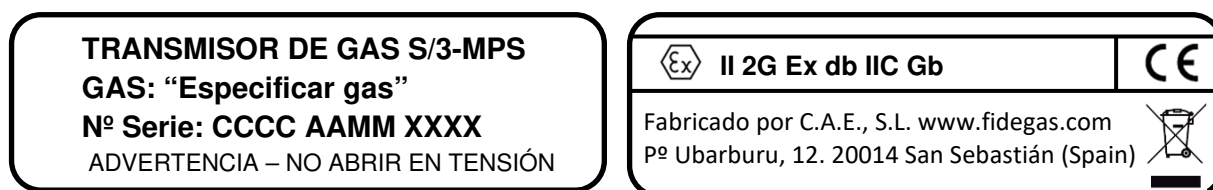


Figura 1: etiquetas de identificación y marcado (el Nº Serie y Gas se especifican en el apartado 9)

	II 2G	Ex	db	IIC	Gb
Marcado Ex, modelo aprobado según DIRECTIVA 2014/34/UE	Aparato Grupo II: Instalación con presencia de atmósfera explosiva distinta de la minería. Aparato Categoría 2G: Uso destinado a emplazamientos clasificados como Zona 1 y Zona 2 (Gases).	Equipo antiexplosiones	Tipo de protección: Envoltente antideflagrante. Aplicar medidas que eviten la ignición de una atmósfera potencialmente explosiva.	Grupo de Explosión: Un equipo IIC cubre cualquier gas o vapor excepto aplicaciones mineras con riesgo de grisú.	Equipo antiexplosiones: Nivel de protección "alto" en condiciones normales. Atención al prensaestopa.

3. FUNCIONAMIENTO

Al conectar la tensión de alimentación, el transmisor de gas necesita un tiempo de calentamiento durante el cual la señal de salida 4-20mA está deshabilitada y la lectura de la concentración es cero. Una vez transcurrido dicho periodo funciona como medidor lineal de la concentración de gas presente en la atmósfera.

La información de la concentración de gas medida es accesible a través de 2 medios:

Lazo de corriente 4-20 mA proporcional a la concentración de gas existente. La concentración de gas medida se calcula fácilmente aplicando la siguiente función de transferencia a la señal de salida 4-20 mA:

$$\%C = \frac{FS \times (mA - 4)}{16}$$

Salida 4-20 mA

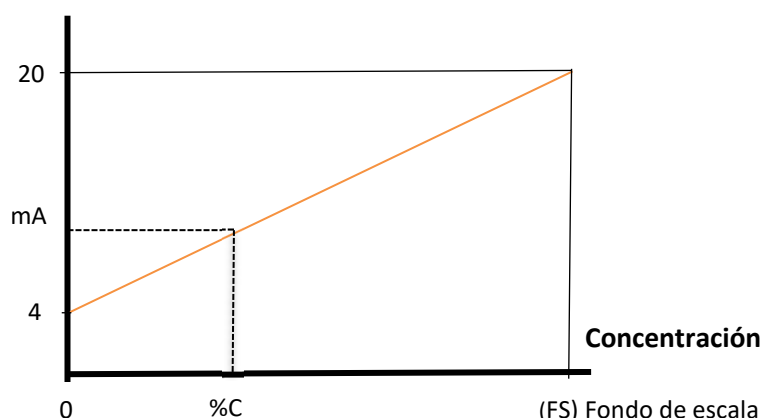


Figura 2: Relación entre la concentración y la salida 4-20 mA

Señal de salida	Estado de la salida
<2 mA	Avería
3 mA	Salida deshabilitada, calentamiento
4-20 mA	Lectura de la concentración
>20 mA	Sobrerango

Comunicación serie, donde además de la concentración medida es posible obtener más información del sensor, como la temperatura interna, el rango de detección, el estado de funcionamiento o la tensión de alimentación del sensor.

Se puede utilizar un módulo de comunicación industrial FIDEGAS® para acceder a esta información.

4. UBICACIÓN

El transmisor de gas Ref. S/3-MPS se debe situar de forma tal que cualquier acumulación de gas sea detectada antes de que se cree un riesgo importante. La ubicación inapropiada del transmisor de gas puede disminuir la eficacia del sistema de detección de gases.

El transmisor de gas se debe instalar con el sensor orientado verticalmente hacia abajo, allí donde el gas tienda a acumularse, separado 1,5 metros aproximadamente de los puntos de consumo de gas o salidas de humos y apartado de las corrientes de aire.

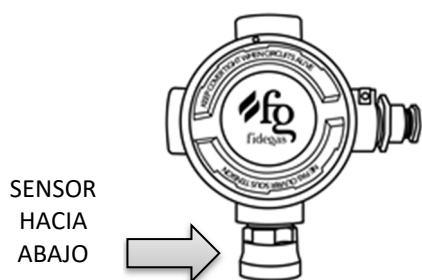


Figura 3: posición correcta de colocación del transmisor.

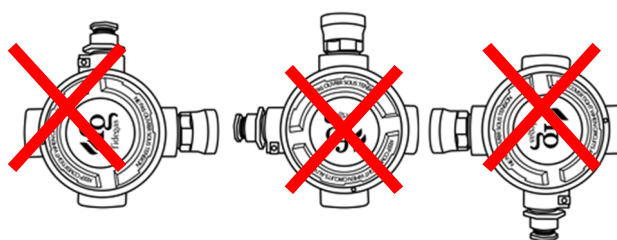


Figura 4: posiciones incorrectas de colocación del transmisor.

Se debe determinar la posición del transmisor de gas en colaboración con personas que estén al corriente del funcionamiento de las instalaciones y de los equipos afectados y también con el personal técnico implicado en el procedimiento de seguridad. Puede obtener más detalles o asistencia poniéndose en contacto con FIDEGAS® o su distribuidor autorizado.

Se debe registrar la posición de cada transmisor de gas y proporcionar estos datos al personal de seguridad.

Como norma general, el transmisor de gas debe colocarse dependiendo de su densidad respecto al aire tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Densidad	Gas (densidad relativa)			Posición
Gases más ligeros que el aire	Hidrógeno (0,07)	Propileno (0,5)	Metano (0,55)	A menos de 0,3 m del techo o en el propio techo
	Isobutileno (0,59)	Isobutano (0,59)	Isopropanol (0,79)	
Gases más pesados que el aire	Propano (1,56)	Pentano (2,48)	Xileno (3,66)	A una altura máxima de 0,2 m del suelo
	Butano (2,05)	Estireno (3,6)	Octano (3,93)	
	Metil etil cetona (2,41)	Tolueno (3,20)		
Gases de densidad similar al aire	Etileno (0,97)	Etano (1,05)		Aproximadamente a 1,5 m del suelo

Además, se deben tener en cuenta las siguientes advertencias a la hora de situar los transmisores de gas:

- El acceso al equipo debe ser cómodo para las operaciones de mantenimiento e inspección.
- El equipo con su prensaestopas ATEX debe estar protegido contra riesgos relativos al funcionamiento de las instalaciones.
- El transmisor de gas debe estar protegido contra las vibraciones y los riesgos de impacto mecánico.
- Nunca se debe situar el transmisor de gas directamente debajo o encima de una salida de agua o líquidos.
- Cuando se sitúe en el exterior, se debe prever protección contra la lluvia y/o contra el sol.
- No instalar en una corriente de aire, cerca da una puerta, ventana, ventilador o extractor.
- No instalar en un lugar húmedo o mojado.
- No instalar donde la suciedad y el polvo puedan obstruir la entrada de gas al sensor.
- Evitar lugares donde la temperatura pueda exceder los límites del rango de funcionamiento.
- Evitar lugares donde se puedan producir cambios bruscos de temperatura.

5. PLANOS Y COTAS

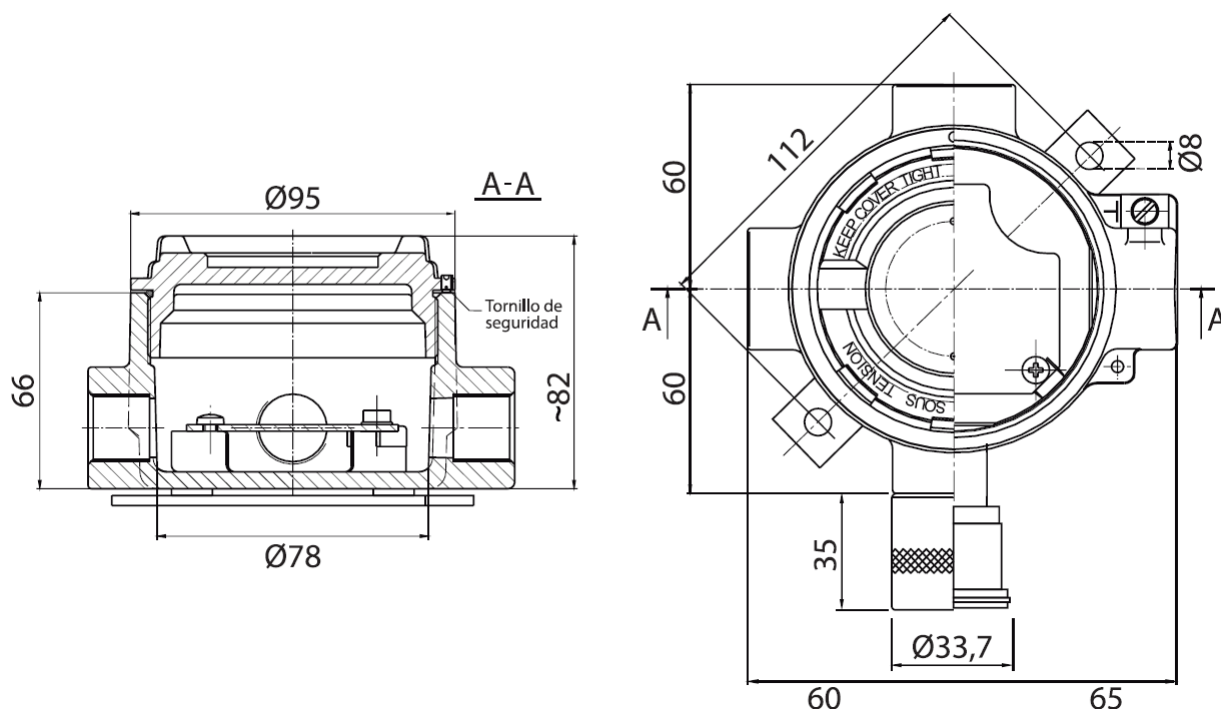


Figura 5: Planos y cotas del transmisor de gas S/3-MPS

6. INSTALACIÓN

6.1. Cableado

- El cableado debe cumplir con la normativa y reglamentos locales en vigor.
- El diámetro exterior del cable no debe superar las dimensiones máximas del prensaestopas ATEX.
- Los conductores deben estar pelados e insertados de tal forma que no se puedan producir contactos indeseados.
- Debe apretarse el prensaestopas sobre la funda del cable asegurando la estanqueidad.



Para obtener más información relacionada con la conexión a la central de gas, consulte el manual de usuario de la central.

Para asegurar la protección ATEX del sistema, la conexión Unidad de Control - Transmisor de gas debe realizarse obligatoriamente mediante un cable apantallado de sección mínima 3 x 0,75 mm² para una longitud máxima de 200 metros.



Para la correcta transmisión de las señales, recordar no realizar empalmes.

Es altamente recomendada la utilización del cable contemplado en nuestra certificación Ref. Cable S3 o uno similar respetando las siguientes características:

Composición: Z1C4Z1-K Manguera apantallada 3x0,75 mm², Trenza de cobre pulido al 85% estañada, Poliolefina Libre de Halógenos. Diámetro exterior 6,6 mm., 400V, -10 °C / +60°C, < 26 Ω/Km para 0,75 mm².

Cumplimiento: Reacción al fuego CPR Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575:2014+A1:2016.

6.2. Instalación



Junto al transmisor de gas S/3-MPS se entrega una bolsa de accesorios que contiene: un Prensaestopas ATEX, una junta y una llave Allen.

Pasos a seguir para la instalación del transmisor de gas Ref. S/3-MPS:

1. Aflojar el tornillo de seguridad Allen de la tapa y desenroscar la tapa en sentido anti horario.

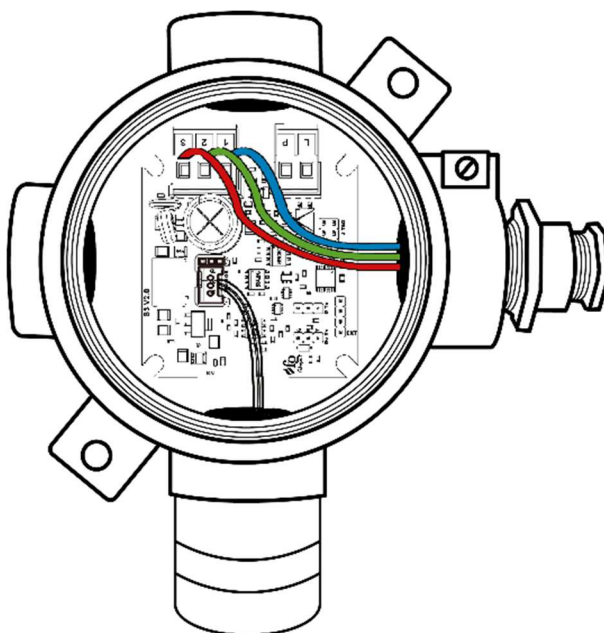


Figura 6: Instalación S/3 MPS

2. Fijar el cuerpo principal de la envolvente con su emplazamiento fijo.
3. Introducir el cableado a través del prensaestopas.
4. Realizar las conexiones con el circuito electrónico respetando el mapa de conexiones de la misma (ver apartado 7).
5. Ajustar la longitud de los cables para que puedan ser alojados en el interior de la caja.
6. Enroscar la tapa en sentido horario y apretar el tornillo de seguridad Allen de la tapa.

7. CONEXIONES

Mapa de conexiones disponibles en el transmisor de gas Ref. S/3-MPS:


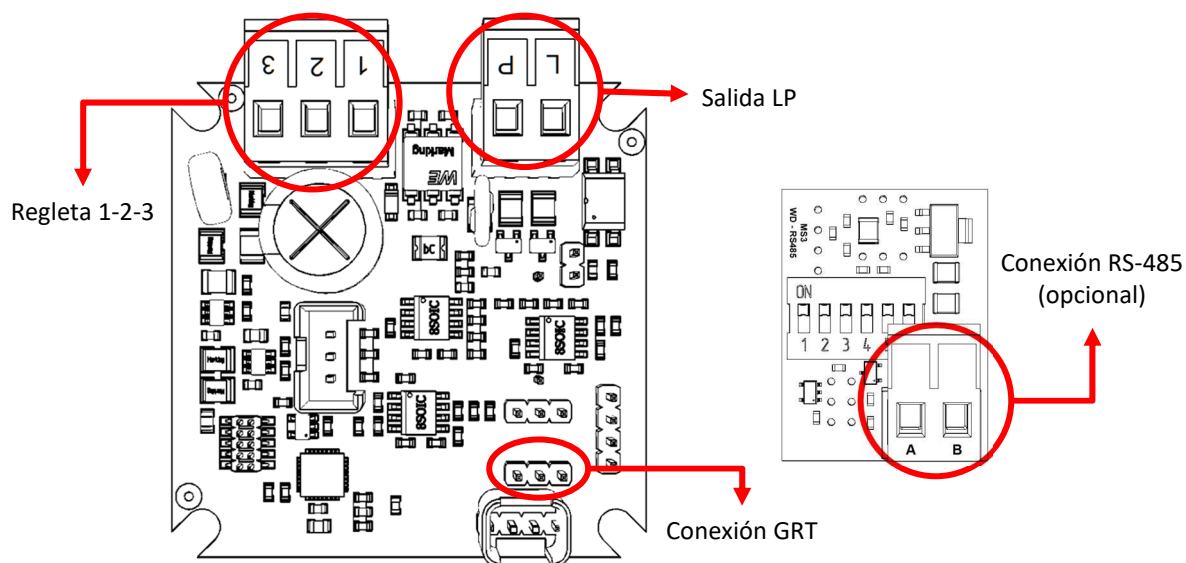


Figura 7: Conexiones


Regleta 1-2-3: regleta de alimentación del sensor y de salida de la señal 4-20 mA numerada del 1 al 3.

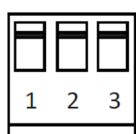

- 1- Positivo de alimentación (12 a 24 Vdc)
- 2- Salida de señal 4 - 20mA
- 3- Negativo común de alimentación y señal

Figura 8: identificación de conexión 4-20 mA

Regleta Salida LP: salida libre de potencial (LP) normalmente cerrada (NC) no enclavada asociada al estado de alarma y avería. Por defecto, la alarma está configurada al 20% del fondo de escala.



- Valores máximos: 30 Vdc, 0,5 A.

Figura 9: identificación de conexión salida LP


Conexión GRT: conexión serie en valores TTL.



- G - Referencia a masa GND
- R - Línea Rx del microcontrolador
- T - Línea Tx del microcontrolador

Figura 10: identificación de conexión GRT

Conexión RS-485 (opcional): con este módulo opcional instalado en fábrica se puede dotar al sensor de comunicación RS-485 para su integración en Buses industriales.




- A - Conector A del bus
- B - Conector B del bus

Figura 11: identificación de conexión RS-485

7.1. Conexión del transmisor de gas a 3 hilos

Para conectar el transmisor de gas a un sistema de 3 hilos, utilizar la Regleta 1-2-3 respetando la polaridad tal y como se indica en la figura 8. Tener en cuenta que a través de esta salida no es posible conectar varios sensores entre sí, ni en serie ni en paralelo.

A) Colocar el prensaestopas ATEX en el transmisor de gas y apretarlo con una llave. Aflojar el anillo de ajuste del prensaestopas ATEX. Pasar por el cable la junta suministrada y pelar el cable a unos 15 centímetros, como se muestra en la imagen 1.

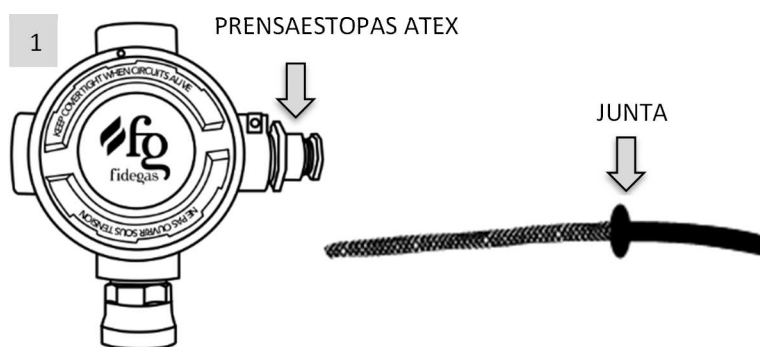

Una fuente de averías suelen ser los hilos sueltos del desforrado del cable y la propia malla.

B) Retirar hacia atrás la malla por encima de los cables y pasando el punto de corte hasta que quede totalmente estirada, encintar en el punto de corte de forma que la malla no tenga retorno.




C) Introducir el cable por el interior del prensaestopas ATEX hasta que asome la cinta, apretar la rosca con ayuda de una llave de forma que el cable y la malla queden bien amarrados.

D) Por último deslizar la malla con la ayuda de la junta hacia el interior del prensaestopas ATEX para terminar ajustando ambas en su interior como se muestra en las imágenes 3 y 4.

E) Retirar y cortar la protección plástica y conectar los hilos a la regleta del transmisor de gas, de modo que los colores y la numeración coincidan tanto en la unidad de control como en el transmisor.



Recordad que la malla no debe tocar el circuito electrónico.

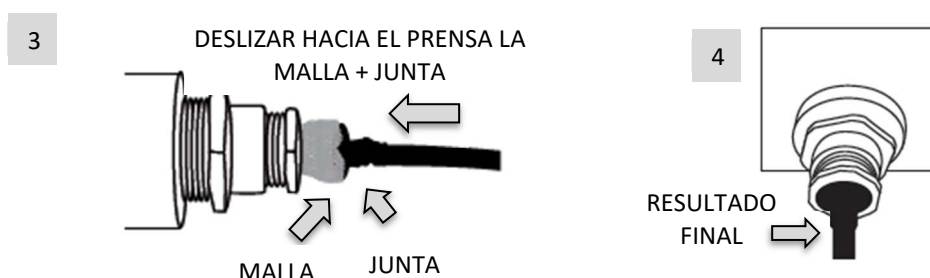

F) Cerrar la tapa y apretar el tornillo Allen de seguridad.

7.2. Conexión del transmisor de gas mediante comunicación serie

Es posible utilizar la conexión GRT para conectar el sensor en niveles TTL.

Para más información ponerse en contacto con el fabricante.

7.3. Conexión del transmisor de gas mediante módulo RS-485

Mediante un módulo opcional es posible pasar de valores TTL a conectividad RS-485 compatible con módulos de comunicación FIDEGAS®.

Para más información consultar el manual de usuario “Manual Módulo de Comunicaciones RS485 para placas S3 FIDEGAS® Ref. MS3 WD-RS485 V1”.

7.4. Conexión del transmisor de gas a otros dispositivos

En caso de conectar el transmisor de gas a otro dispositivo tipo PLC se debe comprobar que éste disponga de entrada/s estándar 4-20 mA, entradas analógicas en tensión o algún tipo de comunicación serie industrial.



Para obtener más información relacionada con la conexión al dispositivo, consulte el manual de usuario del mismo.

En caso de entradas con tensión será necesario transformar la señal en corriente a tensión conectando en el dispositivo una resistencia entre el negativo de alimentación (3) y la salida de señal 4-20 mA (2). El valor de esta resistencia depende del rango de tensión, aplicando la fórmula $R=V/I$

Ejemplo: para transformar el rango 4-20 mA a 1-5 Vdc se utiliza una resistencia de 250 Ω

$I = 4 \text{ mA} = 0,004 \text{ A}$	$V = 1 \text{ Vdc}$	$\Rightarrow$	$R = V / I = 1 / 0,004 = 250 \Omega$
$I = 20 \text{ mA} = 0,02 \text{ A}$	$V = 5 \text{ Vdc}$	$\Rightarrow$	$R = V / I = 5 / 0,02 = 250 \Omega$

8. MANTENIMIENTO




Ante de realizar las operaciones de mantenimiento, se debe advertir a la propiedad de que se va a proceder a la activación de las alarmas del sistema de detección de gases y las actuaciones programadas.

Verifique regularmente que no existe polvo que obstruya la entrada de gas.

8.1. Comprobación de funcionamiento

El mantenimiento mínimo recomendado es realizar una comprobación de funcionamiento en la puesta en marcha. Con esta operación se trata de comprobar, no la exactitud en la medición, sino que el sensor es capaz de detectar el gas objetivo en concentraciones seguras. Con tal fin se emplean los TEST KIT FIDEGAS® para aplicar una concentración conocida y aproximada de gas, que debe ser detectada por el sensor y activar la alarma.

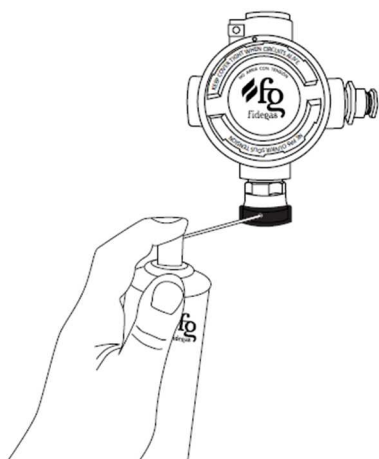

1. Sacar la máscara del Test Kit (comprobador) y colocarla sobre la cabeza sensora.

2. Introducir la cánula (tubo) por el orificio en la máscara, soltar gas entre 2-3 segundos y esperar a que se active la alarma, en caso de NO activarse la alarma en la Unidad de control, repetir esta operación soltando más gas.

3. Una vez realizada la comprobación de buen funcionamiento, no olvidar retirar máscara y guardarla junto al Comprobador.



Cuando el Test Kit presente baja presión, será necesario más tiempo de aplicación de gas para realizar la comprobación. El Test Kit no es válido para realizar más pruebas cuando no hay presión de salida.

8.2. Sustitución del transmisor de gas



Un repuesto de transmisor de gas está compuesto por un circuito electrónico y un casquillo que incorpora el sensor. Estos elementos se han calibrado en conjunto en fábrica, por lo tanto, no se deben intercambiar con otros repuestos.

Antes de la sustitución del circuito electrónico del transmisor de gas, debe desconectar el sistema de la Red y/o baterías auxiliares, el transmisor de gas no debe ser abierto ni manipulado con tensión.

- Aflojar el tornillo Allen de seguridad y desenroscar la tapa.
- Desconectar la regleta de conexiones (1-2-3), y los dos conectores del sensor de la placa electrónica.
- Desatornillar los dos tornillos de sujeción de la placa electrónica y retirarla, desenroscar el casquillo que incorpora el sensor, unirlo a su placa electrónica y retirarla.
- Desprecintar el nuevo repuesto, desconectar el casquillo de la placa electrónica y enroscarlo en su ubicación, terminar de apretarlo con la ayuda de una herramienta.
- Fijar la placa electrónica nueva en su ubicación y atornillar los dos tornillos en su posición.
- Conectar la regleta de conexiones (1-2-3) y los dos conectores del casquillo a la placa electrónica.
- Para finalizar, enroscar la tapa del transmisor de gas y apretar el tornillo Allen de seguridad.
- Poner la etiqueta/s de marcado suministrada/s.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	12 a 24 Vdc
Consumo máximo	50 mA
Conectividad serie	TTL RS-485 (opcional)
Señal de salida	Lazo de corriente 4-20 mA (tres hilos)
Salida LP	Tensión máx. 30 Vdc Corriente máx. 0,5 A
Tipo de sensor	MPS
Tipo de gas	(ver tabla pág. 7)
Rango de medida	0 a 100% LIE
Resolución	0,1% LIE
Vida útil	Diez (10) años apróx. en aire limpio
Tiempo de calentamiento	1 minuto
Tiempo de estabilización	2 minutos
Tiempos de respuesta	T90 < 25 segundos
Tiempos de recuperación	T10 < 30 segundos
Rango de temperatura	-40 a 75 °C
Rango de humedad relativa	0 a 100 %HR
Presión de trabajo	800 a 1200 mbar
Marcado	 II 2G Ex IIC Gb Aparato Grupo II: instalación con presencia de atmósfera explosiva distinta de la minería. Categoría 2G: uso destinado a emplazamientos clasificados como zona 1 y zona 2 (Gases)
Nº Serie	C C C C: Código de producto A A M M: Año y Mes de fabricación X X X X: Número de fabricado
Grado de protección	IP66 (ver ADVERTENCIAS) 
Dimensiones	140 x 162 x 91 mm
Peso	1150 gr

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

FABRICANTE: Comercial de Aplicaciones Electrónicas, S.L.

DIRECCIÓN: Paseo Ubarburu 12 - 20014 San Sebastián - España.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Transmisor de gas Ref. S/3-MPS ATEX:

El producto arriba mencionado es declarado, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, conforme a las disposiciones de las siguientes directivas:

1.- Directiva 2014/34/UE Aparatos y sistemas de protección para su utilización en atmósferas explosivas y por la que se deroga la Directiva 94/9/ CE (DOCE 29/03/2014 - Serie L, nº 96/309). (Sólo versión S/3-MPS ATEX).

2.- Directiva 2014/30/UE Compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 2004/108/CE (DOCE 29/03/2014 - Serie L, nº 96/379).

Esta conformidad es asumida en referencia a las siguientes normas armonizadas:

- **EN IEC 60079-0:2018+AC:2020-02** Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements.
Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales.
- **EN 60079-1:2014** Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d".
Atmósferas explosivas. Parte 1: Protección del equipo por envoltentes antideflagrantes "d".
- **EN 50270:2015+AC:2016-08** Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen.
Compatibilidad electromagnética. Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases combustibles, gases tóxicos u oxígeno.
- **EN 50271:2018** Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies.
Aparatos eléctricos para la detección y medición de gases combustibles, gases tóxicos u oxígeno. Requisitos y ensayos para aparatos que utilizan software (soporte lógico) y/o tecnologías digitales.

En San Sebastián a:



JULIO BOUZAS FUENTETAJA
GERENTE



Respetuosos y Solidarios con el Medio Ambiente

Este producto cumple con la Directiva europea 2012/19/UE WEEE, transpuesta a la legislación Española a través del RD 110/2015 RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). La Directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. No tire este producto a la basura al final de su vida útil, llévelo a su distribuidor FIDEGAS® o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



DISTRIBUIDOR OFICIAL



P. Ubarburu 12
20014 San Sebastián España
Tel. (+34) 943 463 069
Móvil (+34) 636 996 706
cae@fidegas.com

www.fidegas.com
EXPERTOS EN DETECCIÓN DE GASES